

Schneidfix Art.-Nr. 881N


Montageanleitung/Bedienungsanleitung

Lieferumfang:

- 881N Schneidfix komplett
- Längenanschlag
- Trafo + Anschlusskabel
- Ersatzdraht, Art.-Nr. 881N/E
- Verstellwinkel



1. Schneidfix auspacken und auf Vollständigkeit kontrollieren.
Der Schneidfix wird vollständig montiert geliefert. Um mit der Arbeit zu beginnen, an der Winkeleinstellung rechts und links die beiden Sterngriffmuttern lösen und den Schneidbügel aufrichten. Anschließend beide Muttern wieder handfest anziehen.

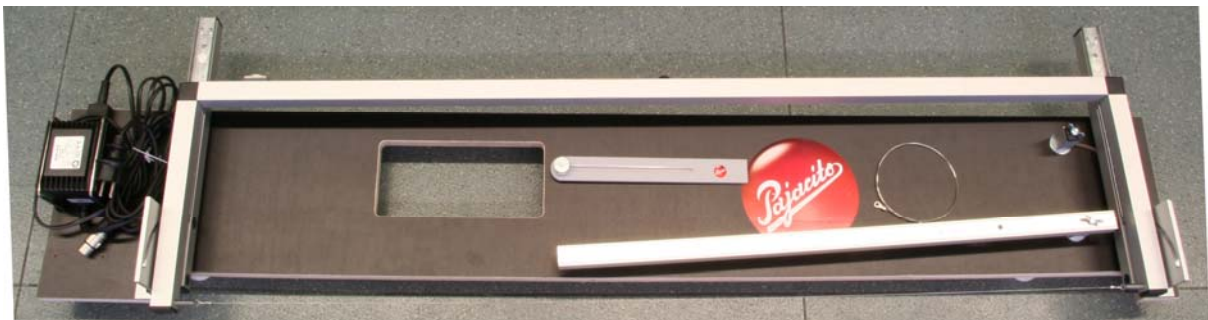

2. Stecker am Schneidbügel einstecken.



Darauf achten, dass die Nase des Steckers in die Aussparung der der Buchse passt.

3. Schwenkbaren Längenanschlag montieren.



4. Der Anschlag ist so ausgelegt, dass er wie im Bild oben gezeigt, in der Verstellnut links angeschlagen einen 90° Winkel zur Grundplatte bildet. Mit Hilfe des beiliegenden Verstellwinkels kann der Winkel am Objekt abgegriffen werden und 1:1 auf das Gerät übertragen werden.



5. Durch drücken des Tasters auf dem Schneidbügel wird der Schneidedraht erwärmt. Die Schneidtemperatur wird innerhalb von 2 Sekunden erreicht. Den Taster so lange gedrückt halten bis der Schneidvorgang beendet ist.

Achtung der Draht ist nach dem Schnitt noch einige Sekunden lang heiß!



6. Die Drahtspannung kann durch eindrehen der Federn justiert werden.



7. Nach dem Gebrauch zusammenlegen. Der Ausschnitt in der Grundplatte dient als Tragehilfe.

8. Möglicher Fehler: Draht wird nicht heiß
Sicherung am Trafo kontrollieren und ggf. ersetzen
Feinsicherung 5x20, 1,25 A

