

Schneidfix Art.-Nr. 881N/A

Montageanleitung/Bedienungsanleitung

Lieferumfang:

- 881N/A Schneidfix komplett
- Längenanschlag
- Akku 36V
- Akkuladegerät
- Ersatzdraht, Art.-Nr. 881N/E
- Verstellwinkel




1. Schneidfix auspacken und auf Vollständigkeit kontrollieren.

Der Schneidfix wird vollständig montiert geliefert. Um mit der Arbeit zu beginnen, an der Winkeleinstellung rechts und links die beiden Sterngriffmuttern lösen und den Schneidbügel aufrichten. Anschließend beide Muttern wieder handfest anziehen.



2. Stecker am Schneidbügel einstecken.

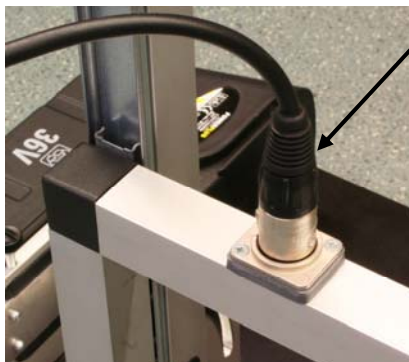

Darauf achten, dass die Nase des Steckers in die Aussparung der Buchse passt.

3. Schwenkbaren Längenanschlag montieren.



4. Der Anschlag ist so ausgelegt, dass er wie im Bild oben gezeigt, in der Verstellnut links angeschlagen einen 90° Winkel zur Grundplatte bildet. Mit Hilfe des beiliegenden Verstellwinkels kann der Winkel am Objekt abgegriffen werden und 1:1 auf das Gerät übertragen werden.



5. Montage und Demontage des Akkus.
Der Trafo ist mit einer Stellschraube gesichert.

Zur Demontage des Akkus die Stellschraube lösen. Danach den Akku aus der Halterung heraus schieben.
Die Montage des Akkus erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Achtung:

Den Akku immer mit der Stellschraube sichern.



6. Durch drücken des Tasters auf dem Schneidbügel wird der Schneidedraht erwärmt. Die Schneidtemperatur wird innerhalb von 2 Sekunden erreicht. Den Taster so lange gedrückt halten bis der Schneidvorgang beendet ist.

Achtung der Draht ist nach dem Schnitt noch einige Sekunden lang heiß!



7. Die Drahtspannung kann durch eindrehen der Federn justiert werden.



8. Nach dem Gebrauch zusammenlegen. Der Ausschnitt in der Grundplatte dient als Tragehilfe.