

Schneidfix Art.-Nr. 881

Montageanleitung


Lieferumfang:

- Grundplatte
- Schneidbügel
- Winkelverstellung links und rechts
- Längenanschlag
- Trafo + Anschlußkabel
- Ersatzdraht, Art.-Nr. 881E
- 4 Stück Inbusschraube M4 x 10 inkl. U-Scheibe für die Winkelverstellung

1. Schneidfix auspacken und auf Vollständigkeit kontrollieren.



2. Winkelverstellung links und rechts anschrauben. Zur Vereinfachung der Montage die Führungsprofile auf 60° einstellen.

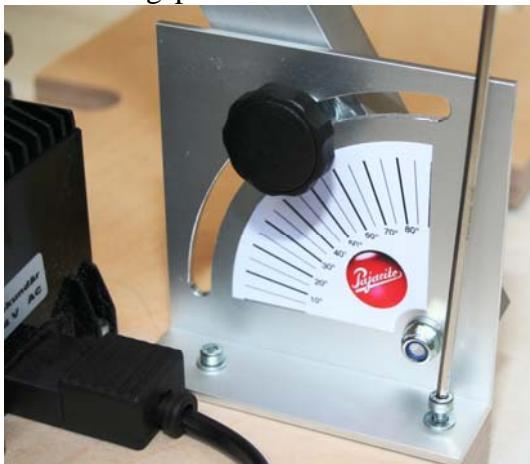

3. Winkelverstellung auf 90° stellen und den Schneidbügel einsetzen.

4. Stecker am Schneidbügel einstecken.



Darauf achten, dass die Nase des Steckers in die Aussparung der der Buchse passt.

5. Längenanschlag wahlweise rechts oder links montieren.



6. Durch drücken des Tasters auf dem Schneidbügel wird der Schneidedraht erwärmt. Die Schneidtemperatur wird innerhalb von 2 Sekunden erreicht. Den Taster so lange gedrückt halten bis der Schneidvorgang beendet ist. **Achtung der Draht ist nach dem Schnitt noch einige Sekunden lang heiß!**

7. Die Drahtspannung kann durch eindrehen der Federn justiert werden.



8. Nach dem Gebrauch zusammenlegen. Der Ausschnitt in der Grundplatte dient als Tragehilfe.

